

经开区（头屯河区）嵩山街街道新疆大唐彩
广告装饰工程有限公司“7·9”
一般触电事故调查报告

编制单位：经开区（头屯河区）政府事故调查组

编制时间：2026 年 10 月 22 日

目录

一、报告开篇和事故性质认定	1
二、事故基本情况	2
（一）事故发生单位及相关单位概况	2
（二）相关单位合同、协议签订情况	2
（三）事故发生单位、相关单位安全管理情况	2
（四）事故发生经过	3
（五）事故现场情况	4
（六）人员伤亡和直接经济损失情况	5
三、事故应急处置及评估情况	5
（一）事故信息接报及响应情况	5
（二）事故现场应急处置情况	5
（三）医疗救治和善后情况	6
（四）事故应急处置评估	6
四、事故原因分析	6
（一）直接原因分析	6
（二）间接原因分析	6
五、有关单位存在的主要问题	7
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议	8
（一）因在事故中死亡不予追究责任人员	8
（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议	8
（三）对事故责任单位的行政处罚建议	9
（四）其他处理建议	9
七、事故主要教训	10
八、事故整改和防范措施	10
九、附件	10

经开区（头屯河区）嵩山街街道新疆大唐彩 广告装饰工程有限公司“7·9” 一般触电事故调查报告

一、报告开篇和事故性质认定

2026年7月9日18时33分，在经开区（头屯河区）泰山街469号秦基澜城璞云小区项目工地外侧围挡处，新疆大唐彩广告装饰工程有限公司一名工人作业时，发生触电事故，造成1人死亡，事故直接经济损失130万元。

事故发生后，经开区（头屯河区）各相关单位的负责人第一时间前往事发地核实基本情况、开展事故调查。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令），管委会（区政府）于7月10日成立了由区应急管理局、区公安分局、区建设局、区发改委、区城管局、嵩山街街道办事处、区人社局、区总工会派员组成的事故调查组，并邀请区第四纪检监察组、区人民检察院参与事故调查工作。事故调查组下设综合小组、技术小组和善后处理3个工作小组。

事故调查从现场查看、了解情况、调取原始资料开始，通过现场勘验、笔录询问、调取监控录像等方式了解事故发生经过，形成事故调查报告，多次召开事故调查组会议讨论修改、提交审核。

经事故调查组调查认定，“7·9”一般触电事故是一起因从业人员违章作业、企业未依法履行安全管理职责造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.新疆大唐彩广告装饰工程有限公司：注册资本伍佰万元整，类型为有限责任公司，成立日期 2010 年 2 月 10 日，法定代表人为唐**，统一社会信用代码：9165010269784*****。住所位于经开区（头屯河区）。经营范围：许可项目为印刷品装订服务；出版物批发；施工专业作业；建设工程设计。一般项目为广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；图文设计制作；打字复印等。

2.新疆昌美房地产开发有限公司：注册资本贰仟壹佰陆拾柒万元整，类型为有限责任公司，成立日期 2019 年 10 月 31 日，法定代表人为陈**，统一社会信用代码：91650106MA7AA*****。住所位于经开区（头屯河区）。经营范围：房地产开发、销售、房屋租赁、房地产信息咨询、供热服务、室内外装饰、装潢。

（二）相关单位合同、协议签订情况

2025 年 9 月 26 日，建设单位新疆昌美房地产开发有限公司与施工单位新疆大唐彩广告装饰工程有限公司签订《听澜院三期项目围挡制作及安装工程施工合同》（听澜院三期即秦基澜城璞云小区），由新疆大唐彩广告装饰工程有限公司承包围挡制作及安装工程，按照建设单位要求完成围挡施工。

（三）事故发生单位、相关单位安全管理情况

1.新疆大唐彩广告装饰工程有限公司：该公司未依法建立全员安全生产责任制；未制定安全生产规章制度，公司日常经营内容包含电焊、热切割、高处作业等特种作业内容，但公司未按照

经营特点和作业内容制定操作规程；公司未制定安全生产教育和培训计划，未向从业人员开展规范的安全生产教育和培训，未建立安全生产教育和培训档案；公司未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；公司向从业人员提供了合格的安全帽、安全带等高处作业安全防护用品，但未监督从业人员佩戴使用；公司未制定生产安全事故应急救援预案。

2.新疆昌美房地产开发有限公司：该公司作为秦基璞云项目建设单位，与项目工地施工单位南通四建集团有限公司、监理单位新疆兴盛宏安项目管理有限公司通过项目部开展该项目工地现场安全管理工作，项目部制定了全员安全生产责任制，制定了安全生产规章制度和操作规程，制定了双控制度，对施工现场开展安全检查，建立了隐患排查台账；同时新疆昌美房地产开发有限公司作为围挡安装施工项目建设单位，对承包单位新疆大唐彩广告装饰工程有限公司的安全生产工作统一协调、管理。

（四）事故发生经过

2026年7月9日18时30分新疆大唐彩广告装饰工程有限公司作业人员刁**、张**按照公司负责人唐**的作业安排，驾车抵达秦基璞云项目工地，刁**下车对南侧围挡脱落的广告布进行粘贴修补。18时32分刁**通过围挡北面桁架爬上围挡顶部，站在距地面5米的方管上对脱落的广告布进行整理粘贴，期间未佩戴安全带、安全帽，仅穿戴一双劳保手套。18时33分，刁**移动至涉事架空线附近时，上半身探出围挡上缘，临近10千伏铁开二线西部荒山支线38号杆支线带电运行线路，导线绝缘破损处发生电弧放电造成人员触电，约6秒后人员坠落。



（事发瞬间现场监控画面）

（五）事故现场情况

事故发生地位于经开区（头屯河区）泰山街 469 号秦基澜城璞云项目工地南侧沿泰山街人行道北侧安装的围挡处，围挡为方管及镀锌铁皮焊接制成，围挡高 6 米，南面覆盖有喷绘广告布。高压线距离地面 6.18 米，距围挡顶端最小垂直距离 0.18 米。



（事故现场围挡南侧、北侧画面）



（人员触电部位围挡画面）



（高压电线绝缘破损情况）

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成一人死亡，死者刁**，男，汉族，户籍地吉林省，身份证号：220284*****17。

事故直接经济损失 130 万元，全部为死者丧葬补助金、工亡补助金、补偿款等。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，18 时 51 分区应急管理局接到市应急管理局值班人员推送的事故信息，立刻前往事故现场，同时通知公安、街道办事处赶赴现场，了解事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

发现刁**触电倒地后，张**于 18 时 35 分拨打 120 急救电话，急救人员到达现场开展心肺复苏，随后将刁**送往医科大第八附属医院（烧伤医院）急救。区应急管理局到场后立刻对现场封闭隔离，布置警戒带，同时要求供电部门到场排查放电原因，对现场发现的高压线绝缘破损部位安装绝缘套筒。

（三）医疗救治和善后情况

19 时 34 分刁**在医科大第八附属医院（烧伤医院）接受抢救，持续进行心肺复苏术，诊断为呼吸心跳骤停、电击伤。7 月 10 日凌晨，按照家属意愿，将其送往新疆军区总医院继续抢救，于 7 月 10 日凌晨 2 时 57 分抢救无效死亡。

新疆大唐彩广告装饰工程有限公司与家属及时达成赔偿协议，对接善后事宜，家属情绪稳定，未提出其他方面诉求，未造成其他社会问题。

（四）事故应急处置评估

经调查了解，事故发生后各部门应急响应及时，救治迅速，应急处置得当。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

刁**未穿戴高处作业安全防护用品，违规攀爬至围挡 5 米高处进行作业；未采取绝缘防护措施，在 10 千伏高压带电线路区域下方作业，绝缘层破损的高压电线发生电弧放电造成刁**触电。

（二）间接原因分析

新疆大唐彩广告装饰工程有限公司未制定高处作业安全操作规程；未开展安全生产教育和培训；未配发绝缘防护劳动用品，未监督从业人员佩戴、使用高处作业安全防护用品；从业人员进入危险区域作业，未对作业环境中存在的触电风险开展辨识、管控；未及时发现并消除作业现场存在的事故隐患。

五、有关单位存在的主要问题

（一）事故责任单位存在的主要问题

新疆大唐彩广告装饰工程有限公司：未建立健全公司安全操作规程等安全生产规章制度；未对从业人员进行安全生产教育和培训；未监督从业人员佩戴、使用高处作业安全防护用品；未建立安全风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款^[1]、第二十八条第一款^[2]、第四十五条^[3]、第四十一条第一款、第二款^[4]之规定。

（二）相关单位存在的问题

在事故调查当中，调查组发现建设单位新疆昌美房地产开发有限公司围挡安装施工的行为违反《中华人民共和国电力法》第

^[1] 第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

^[2] 第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

^[3] 第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

^[4] 第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

五十三条第二款^[5]、《电力设施保护条例》第十五条第三项^[6]之规定，违法在《电力设施保护条例》第十条第一项^[7]规定的架空电力线路保护区兴建围挡构筑物。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

刁**，男，汉族，户籍地吉林省，身份证号：220284*****17。作为新疆大唐彩广告装饰工程有限公司从业人员，未穿戴高处作业安全防护用品开展高处作业，未采取绝缘防护措施在10千伏高压带电线路下方违规作业发生触电事故，以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条^[8]之规定。因刁**已在此次事故中死亡，不予追究其法律责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

唐**，男，汉族，住址位于乌鲁木齐市沙依巴克区，身份证号：659001*****1210。作为新疆大唐彩广告装饰工程有限公司法定代表人，未建立健全本单位全员安全生产责任制；未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立安全风险分级管控和

^[5] 第五十三条 任何单位和个人不得在依法划定的电力设施保护区内修建可能危及电力设施安全的建筑物、构筑物，不得种植可能危及电力设施安全的植物，不得堆放可能危及电力设施安全的物品

^[6] 第十五条 任何单位或个人在架空电力线路保护区内，必须遵守下列规定：

（三）不得兴建建筑物、构筑物；

^[7] 第十条 电力线路保护区：

（一）架空电力线路保护区：导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下：

1-10 千伏 5 米

^[8] 第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、第（二）、第（三）、第（五）项^[9]之规定，未履行安全生产管理职责，对此次事故负有领导责任，建议经开区（头屯河区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项^[10]之规定和其他相关法律法规，对唐**作出相应行政处罚。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

新疆大唐彩广告装饰工程有限公司：未依法履行安全生产主体责任，对此次事故的发生负有直接责任，建议经开区（头屯河区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项^[11]之规定和其他相关法律法规，作出相应行政处罚。

（四）其他处理建议

新疆昌美房地产开发有限公司违法在架空电力线路保护区内兴建围挡，建议经开区（头屯河区）发展和改革委员会依据《中华人民共和国电力法》、《电力设施保护条例》等相关法律法规，

^[9] 第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

- （一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
- （二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
- （三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

^[10] 第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

- （一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

^[11] 第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

- （一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

对新疆昌美房地产开发有限公司作出相应处理。

七、事故主要教训

新疆大唐彩广告装饰工程有限公司作为施工单位，未建立全员安全生产责任制、安全操作规程、安全教育培训、双重预防机制，对触电、高坠风险无辨识、无管控。作业人员安全意识淡薄，高处作业不佩戴安全帽、安全带，在高压线路近距离范围内违章作业，不掌握基本触电防范常识，埋下事故隐患。

八、事故整改和防范措施

新疆大唐彩广告装饰工程有限公司要完善安全生产管理体系，建立健全全员安全生产责任制、安全操作规程、安全教育培训、隐患排查治理双重预防机制；组织从业人员开展安全培训，学习触电防范、高处作业防护、组织安全考核，作业人员上岗必须佩戴安全帽、安全带，未配齐防护用品禁止开展高处作业。

九、附件

事故现场示意图

